

不適合情報

2020年6月18日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	125V系蓄電池(B)点検時、セル4体の電界液比重が管理値を下回っていることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/06/11	
2	3号機	タービン建屋2階(管理区域)南側壁面に雨水のしみおよび床面に水溜まり(約120cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/06/14	
3	4号機	原子炉建屋天井クレーン位置検出スイッチ外観点検時、電線管継手部に破損を確認した。当該電線管を交換。	2020/06/15	
4	4号機	タービン建屋2階(管理区域)排気処理装置エリア天井から雨水が滴下し受けパン内に溜まっている(約600cc、汚染なし)ことを確認した。当該箇所を点検・修理。	2020/06/15	
5	6号機	消防設備点検時、コントロール建屋1階(管理区域)の防火戸1枚が負圧により全閉にならないことを確認した。当該防火戸およびエリア風量を調整。なお、当該扉を常時閉としたため防火戸としての機能に問題なし。	2020/06/12	
7	6号機	消防設備点検時、コントロール建屋2階(非管理区域)の防火戸1枚が負圧により全閉にならないことを確認した。当該扉エリアでの火気作業を禁止。当該防火戸およびエリア風量を調整。	2020/06/12	
8	6号機	消防設備点検時、コントロール建屋3階(非管理区域)の防火戸1枚が負圧により全閉にならないことを確認した。当該扉エリアでの火気作業を禁止。当該防火戸およびエリア風量を調整。	2020/06/12	
6	6号機	消防設備点検時、サービス建屋3階(非管理区域)の排煙口1箇所に作動不良を確認した。当該排煙口を修理。	2020/06/12	
9	6号機	トランスヤード現場監視盤に地下タンク水位の異常を示す警報の発生を確認した。現場確認し、地下タンク水位および排水状態に異常なし。当該事象の原因を調査。	2020/06/15	
10	7号機	原子炉建屋最上階(管理区域)での燃料洗浄前の確認時、燃料集集体上部タイププレート上に塗膜片が付着していることを確認した。当該塗膜片を回収。その際テープ片があることも確認され合わせて回収済み。確認したところ容易に粉状になるものであり、燃料集集体に影響を与えるものではないことを確認した。	2020/06/14	