

不適合情報

2023年4月20日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク防液堤ピット排水ポンプの吐出圧力計指示値が、ポンプの運転・停止にかかわらず変動しないことを確認した。調査の結果、圧力計が固着していたことを確認。当該圧力計を交換。	2023/04/16	
2	5号機	高圧炉心スプレー系非常用ディーゼル発電機の機関水圧試験において、昇圧した冷却水系配管の継手部に滲みがあることを確認した。滲みの継続性がないことから、降圧後に継手部のコーキング処置を行い水圧試験を再実施。当該配管継手部を交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/04/14	
3	6号機	中央制御室運転監視盤2にある、プラント内放送設備(拡声装置)の拡声・通話機能が使用できないことを確認した。当該放送設備を点検・修理。	2023/04/14	
4	6号機	中央制御室運転監視補助盤2にある、プラント内放送設備(拡声装置)の拡声・通話機能が使用できないことを確認した。当該放送設備を点検・修理。	2023/04/14	
5	6号機	放射性廃棄物処理設備計算機に、2系伝送異常の警報の発生を確認した。調査の結果、ソフトアイソレーション装置用光アダプタの不具合、および2系光アダプタは正常に動作しているものの何らかの異常が発生しているものと推定。当該事象の原因を調査。なお、ソフトアイソレーション装置用光アダプタの不具合は長期停止運用中のため運転・監視に支障はなく、1系光アダプタが正常なため運転・監視に影響なし。	2023/04/16	
6	その他	荒浜側ガスタービン発電機車(No. 4)の燃料給油用ゴムホースに、亀裂(破れ)のあることを確認した。亀裂箇所近傍に滴下跡がないことを確認し、当該箇所吸着マットを巻き付け応急処置済み。当該発電機車を工場に搬出し修理。	2023/04/18	