

不適合情報

2025年7月23日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)点検において、オイルストレーナーの金網が破損していることを確認した。当該金網を交換。	2025/07/17	
2	6号機	中央制御室において、起動領域モニタ(F)ベリオド記録計の計数率およびベリオド指示値が、指示下限値を超えていることを確認した。当該記録計を点検。	2025/07/14	
3	6号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(E)電動機点検において、軸受嵌合寸法の管理値逸脱および軸受け部に傷のようなものがあることを確認した。当該箇所を修理。	2025/07/09	
4	6号機	タービン高圧制御油タンク電気油圧式制御装置電気スペースヒーターが、起動設定温度になっても起動しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2025/07/15	
5	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ室空調電動機(ファンA)点検において、モーター軸径の測定値が管理値を逸脱していることを確認した。当該モーター軸を修理。	2025/07/14	
6	6号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋1階(管理区域)南側通路の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動によるものと判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/18	
7	7号機	新規基準で設置した固定式消火設備の点検において、中継器断線警報が発生し火災感知および固定式消火設備の自動／遠隔操作ができなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。なお、消防法の感知器に異常はなく、火災監視に影響なし。	2025/07/08	
8	その他	水処理設備No. 1純水装置樹脂塔再生において、塩酸エゼクタ塩酸入口弁の動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2025/07/16	
9	その他	屋外荒浜海側エリアにおいて、協力企業作業員が安全帯を固定箇所から外す際にバランスを崩して後ろ側へ倒れこみ、両手を突いた。その後、左手首に痛みがあることから、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、舟状骨骨折の疑いと診断。当該事象に関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。 【2025年7月18日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250718p.pdf	2025/07/17	