


6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1

2025年8月7日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

- 「⑤非常用炉心冷却系機能などの確認」は、7月28日までに実施済み
- 制御棒駆動機構制御盤の不具合について、調査の結果、端子台に施された亜鉛メッキ箇所にて、ウスカと呼ばれる、目視では確認不可能な極めて細かい線状金属が発生したことにより、本来は導通しない箇所の導通を確認した
- 対策として、全制御棒205体の端子台について、ウスカが極めて発生しにくいと言われているニッケルメッキが施された端子台に取替予定
- 取替後、「③制御棒駆動機構の機能確認」を実施予定
- 引き続き、安全最優先で健全性確認を実施していく

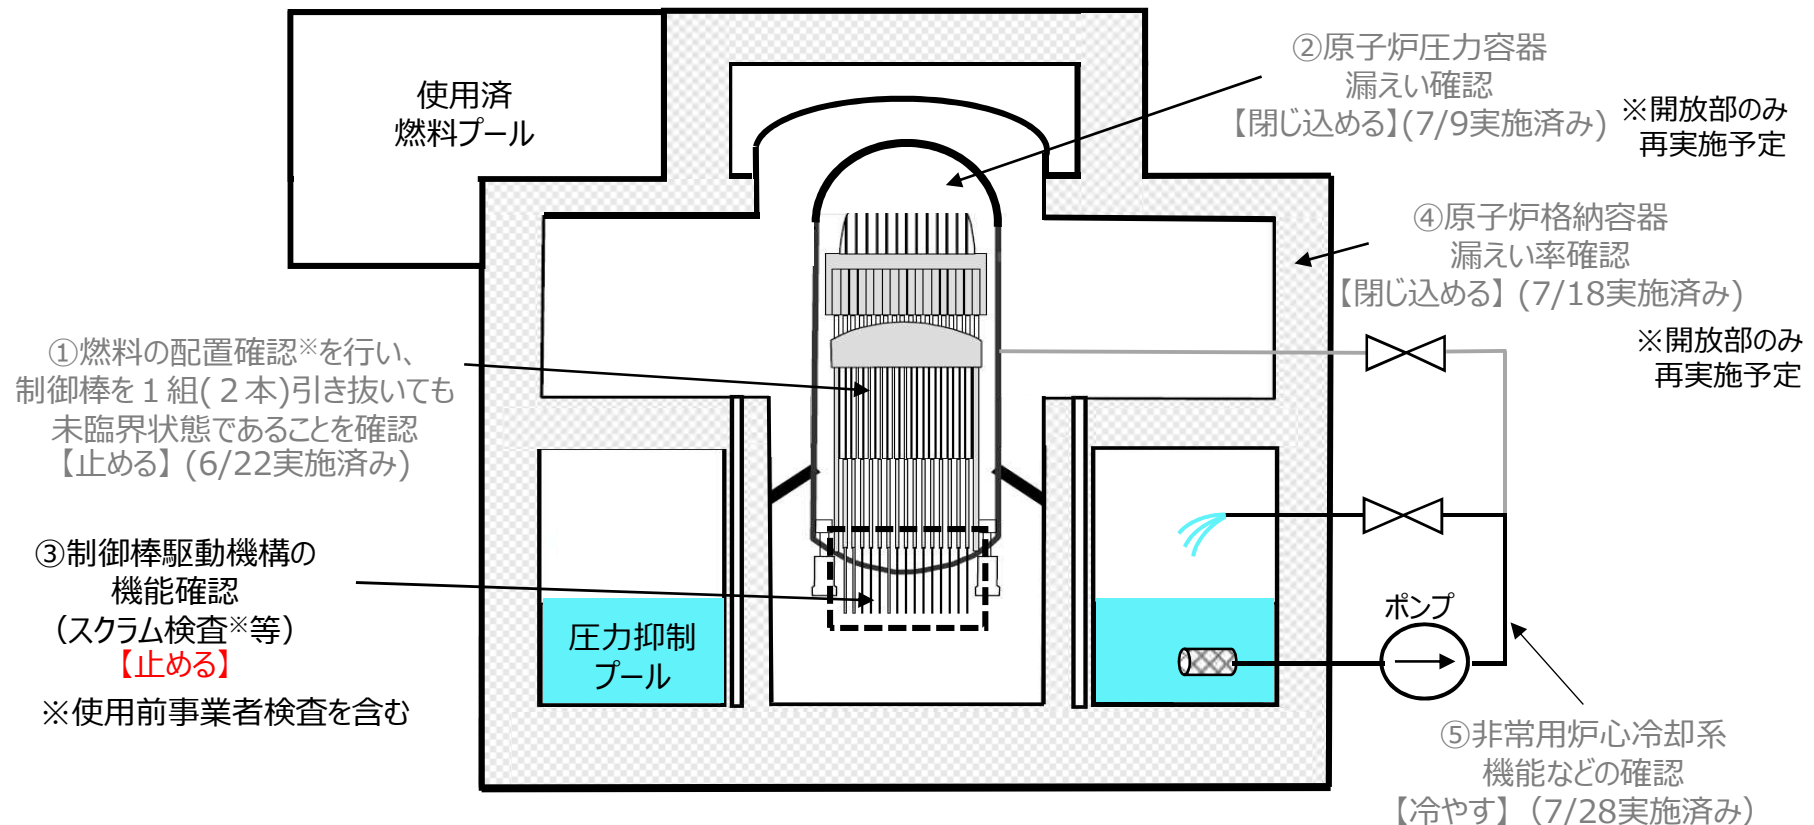

不適合情報

2025年7月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3号機	原子炉建屋天井クレーン点検の主巻上電動機絶縁抵抗測定において、電動機～接地間の測定値が管理値を逸脱していることを確認した。当該電動機を点検・修理。	2025/07/02	
2	3号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)高電導度廃液系収集タンク室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから感知器の誤作動によるものと判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/04	
3	5号機	原子炉建屋付属棟屋上の、非常用ディーゼル発電機(A)燃料油ドレンタンクミストベント管の金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2025/07/06	
4	5号機	原子炉建屋付属棟屋上の、非常用ディーゼル発電機(A)燃料ディタンクミストベント管の金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2025/07/06	
5	5号機	原子炉建屋付属棟屋上の、非常用ディーゼル発電機(B)燃料ディタンクミストベント管の金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2025/07/06	
6	6号機	制御棒駆動機構水圧制御ユニットのアクムレータ充填水補給作業において、充填水止め弁軸封部から微量な水の漏えいを確認した。当該弁を点検。	2025/06/21	
7	6号機	使用済燃料貯蔵プール内燃料配置確認作業において、使用済燃料上に異物を確認した。当該異物を回収済み。機器または床・壁面等で使用している塗膜片と推定。当該異物は脆い物質であり、燃料に影響を与えるようなものではないと判断。	2025/06/22	
8	6号機	制御棒駆動機構大気圧スクラム試験において、制御棒挿入完了時に全挿入ランプの点灯→消灯→再点灯を確認した。当該事象の原因を調査。なお、再点灯後のランプ表示は正常状態で、制御棒の位置監視に影響なし。	2025/07/02	
9	その他	発電所保安電話交換器に、荒浜側ヤード基地局(1号機タービン建屋南側、3号機タービン建屋西側)異常のランプ点灯を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/24	

不適合情報

2025年7月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/04	
2	5号機	補助ボイラー建屋低負荷脱酸剤ポンプの試運転において、吐出圧力計の指示値が上昇しないことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/07/03	
3	6号機	復水器真空ポンプ用封水ポンプ軸の固着を確認した。当該ポンプを点検・修理。	2025/07/07	
4	7号機	タービン建屋天井クレーン走行中に、異常警報が発生し停止したことを確認した。制御回路の異常と推定。当該事象の原因を調査し修理。	2025/06/13	

不適合情報

2025年7月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	発電所構内屋外作業において、コンポスト建屋に仮置きされていた枯草が発火していることを確認した。ただちに、消火器による初期消火を行い火が消えたことを確認。公設消防による現場確認の結果、枯草のぼやと判断された。枯草運搬車のマフラーが枯草に接触し、発火に至ったものと推定。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。 【2025年7月7日、8日公表済み】 第1報 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250707p.pdf 第2報 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025070701p.pdf 最終報 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250708p.pdf	2025/07/07	—

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/03	
2	5号機	原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)濃縮廃液ポンプ(B)室の排水口に詰まりを確認した。当該排水口を点検・清掃。	2025/07/02	
3	6号機	中央制御室防災監視盤で、フィルタベント建屋の炎感知器故障警報が発生／停止を繰り返したことを確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。警報をリセット操作後に動作確認を実施し、正常動作を確認して復旧済み。	2025/07/07	
4	その他	荒浜側屋外エリアにおいて、海水モニタリングの点検作業に関連して、警備員が門扉を閉める際に、右膝上部に門扉の突起部が接触して負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、右大腿挫創と診断。当該事象を関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止を徹底。 【2025年7月8日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025070801p.pdf	2025/07/08	

不適合情報

2025年7月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	5号機	大湊側高台宿直棟の保安電話機(2台)に、不具合(通話不可、通話途切れ)を確認した。当該保安電話機を交換。	2025/07/07	
2	6号機	濃縮廃液系シール水タンク液位が、警報発生設定値に達していないにもかかわらず液位高警報が発生したことを確認した。シール水タンク液位検出スイッチの不具合と推定。当該スイッチを点検・修理。	2025/07/09	
3	7号機	荒浜側高台ヤード熱感知カメラ(No. 6)が、自動巡視(旋回)していないことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、炎感知器による代替監視により火災監視に影響なし。	2025/07/09	

不適合情報

2025年7月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	換気空調系環境改善用冷凍機(B)点検において、圧縮機の冷媒を受液槽に移送できないことを確認した。移送配管に設置されている弁のシートバスと推定。シートバスが発生している弁を特定し点検・修理。	2025/07/09	
2	7号機	中央制御室において、制御棒操作監視系軽故障警報の発生を確認した。調査の結果、制御棒の駆動制御および監視を行っている基板(A系)の故障によるものと推定。当該事象の原因を調査。なお、B系に異常はなく、制御棒の駆動制御および監視に影響なし。	2025/07/09	
3	その他	キャスク保管建屋搬入口扉のスイッチによる操作ができないことを確認した。調査の結果、扉開閉位置検出器の不具合によるものと判明。当該検出器を交換し復旧済み。	2025/07/08	

不適合情報

2025年7月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	制御棒駆動機構大気圧スクラムの試験準備において、制御電源の保護装置が動作したことを確認した。調査の結果、動作信号の状態を確認する装置(オシロスコープ)を誤った箇所に取り付けたことが判明。当該事象の原因を調査。	2025/07/08	GⅢ

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	補助建屋換気空調系冷凍機(A)が、冷凍機起動設定温度を超えているにもかかわらず自動起動しないことを確認した。調査の結果、起動設定温度が規定値より高めに設定されていたことが判明。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/07/10	
2	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)点検において、No. 1シリンダーロッカーアームブッシュ(隙間を埋める部材)の隙間値が、管理値を逸脱していることを確認した。当該ロッカーアーム部を修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/07/10	
3	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)室非放射性スチームドレン排水槽ポンプに、吐出逆止弁の動作不良を確認した。当該逆止弁を点検・修理。	2025/07/12	
4	6号機	タービン設備点検において、低圧タービン(C)ケーシング位置固定具の隙間値が、管理値を逸脱していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/24	
5	6号機	主蒸気止め弁およびタービン蒸気加減弁の開閉位置検出スイッチ点検において、ロッド部とブッシュ(隙間を埋める部材)の隙間値が、管理値を逸脱していることを確認した。当該スイッチのブッシュを交換。	2025/06/24	
6	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプの試運転において、再循環ポンプ(B)モータ近傍で異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/07/09	
7	その他	大湊屋外エリアにおいて、協力企業作業員がコンクリート用型枠組立作業中に落下物(足場材)が頭部に当たり負傷したため、救急車を要請し医療機関へ搬送。診察の結果、頭部挫創と診断。当該事象を関係者に周知して、注意喚起を行うとともに、再発防止を徹底。 【2025年7月14日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/202507142p.pdf	2025/07/11	

不適合情報

2025年7月18日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)清水加熱器ポンプメカニカルシール部から、微量な水の滴下を確認した。当該メカニカルシールを交換。なお、他の非常用ディーゼル発電機(2台)が待機状態のため、保安規定にもとづく機能要求に影響なし。	2025/07/14	
2	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下3階(管理区域)電気油圧式制御装置高圧ユニット室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動と判断。当該エリアの感知器を交換し復旧済み。	2025/07/15	
3	2号機	所内用空気圧縮機(B)点検において、オイルポンプギアのシャフト受け内径が判定値を逸脱していることを確認した。当該ポンプギアを交換。	2025/07/15	
4	3号機	原子炉建屋天井クレーンの補巻用制御盤点検において、電圧を模擬入力したところ異臭を確認した。クレーンの電源を停止し制御盤内部の基板を確認したところ、調整用ツマミに変形を確認。当該基板を交換し原因を調査。	2025/07/09	
5	6号機	計測設備点検において、タービン建屋床漏えい検出器に絶縁不良を確認した。当該検出器を交換。	2025/07/10	
6	その他	大湊側焼却設備廃活性炭取出装置動力制御盤内の配線用遮断器(3)が、電源遮断位置にあることを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/07/12	
7	その他	固体廃棄物処理建屋電源停止後の復旧において、放射能・重量測定装置放射性核種検出器の真空ポンプ・冷凍機の動作不良を確認した。真空機能の劣化と推定。当該真空ポンプパッキンの交換および検出器の真空引きを実施。	2025/07/15	

不適合情報

2025年7月22日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)海水スチームドレン移送系排水槽(B)付近に、水の滴下跡および水溜まり(約20cc)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。調査の結果、海水スチームドレン移送系移送逆止弁、排水槽ポンプ(A)ドレン弁、排水槽ポンプ(A、B)吐出弁、移送絞り弁のフランジ部から微量な水の滴下および滴下跡を確認。当該弁を点検。	2025/06/30	
2	1号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/16	
3	2号機	放射性廃棄物処理付帯設備点検において、高電導度廃液系中和装置苛性ソーダポンプ(1)を起動したところ、吐出圧力が上昇しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2025/07/10	
4	3号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)高電導度廃液系収集タンク室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから感知器の誤作動によるものと判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/16	
5	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク防液提ピット排出ポンプ(A)入口第二弁に、動作不良を確認した。当該弁の腐食によるものと推定。当該弁を点検・修理。	2025/06/27	
6	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)北側通路の非放射性ドレン移送系配管に微小な孔が発生し、水が滴下して床面に溜まっている(約500cc、汚染なし)ことを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。止水カップリングで応急処置済み。当該配管を交換。	2025/07/15	
7	6号機	高感度オフガスモニタの検出器に、結露が発生していることを確認した。検出器オリングのシール不良と推定。当該オリングを交換。	2025/07/15	

不適合情報

2025年7月23日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)点検において、オイルストレーナーの金網が破損していることを確認した。当該金網を交換。	2025/07/17	
2	6号機	中央制御室において、起動領域モニタ(F)ベリオド記録計の計数率およびベリオド指示値が、指示下限値を超えていることを確認した。当該記録計を点検。	2025/07/14	
3	6号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(E)電動機点検において、軸受嵌合寸法の管理値逸脱および軸受け部に傷のようなものがあることを確認した。当該箇所を修理。	2025/07/09	
4	6号機	タービン高圧制御油タンク電気油圧式制御装置電気スペースヒーターが、起動設定温度になっても起動しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2025/07/15	
5	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ室空調電動機(ファンA)点検において、モーター軸径の測定値が管理値を逸脱していることを確認した。当該モーター軸を修理。	2025/07/14	
6	6号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋1階(管理区域)南側通路の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動によるものと判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/18	
7	7号機	新規基準で設置した固定式消火設備の点検において、中継器断線警報が発生し火災感知および固定式消火設備の自動／遠隔操作ができなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。なお、消防法の感知器に異常はなく、火災監視に影響なし。	2025/07/08	
8	その他	水処理設備No. 1純水装置樹脂塔再生において、塩酸エゼクタ塩酸入口弁の動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2025/07/16	
9	その他	屋外荒浜海側エリアにおいて、協力企業作業員が安全帯を固定箇所から外す際にバランスを崩して後ろ側へ倒れこみ、両手を突いた。その後、左手首に痛みがあることから、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、舟状骨骨折の疑いと診断。当該事象を関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。 【2025年7月18日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250718p.pdf	2025/07/17	

不適合情報

2025年7月24日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	6号機	廃棄物処理建屋(非管理区域)南側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/19	
2	6号機	制御棒駆動機構水圧制御ユニットアキュムレータ充填水の充填作業において、アキュムレータ異常のランプ点灯を確認した。当該アキュムレータを点検・修理。	2025/07/21	

不適合情報

2025年7月25日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件**2. GⅡグレード 1件**

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	補機水路点検において、止水用の仕切り板(4枚)を全て引き抜いてから隔壁部に隔壁部用の仕切り板を挿入すべきところ、止水用仕切り板の上段1枚目を引き抜いた時点で隔壁部に仕切り板を挿入したことで、原子炉補機冷却海水系(C)補機水路・取水槽の水位が低下したことを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/07/16	GⅢ

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下3階(管理区域)排ガス放射線モニタ室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことから感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/22	
2	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下3階(管理区域)原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン油タンク(B)室の感知器異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/22	
3	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下2階(管理区域)油受けタンク室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことから感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/22	
4	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下2階(管理区域)油受けタンク室の感知器異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/22	
5	5号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)北側通路の煙感知器異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/17	
6	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプの試運転において、ポンプ(D)モーター電力指示値が通常より低いことを確認した。当該計器を点検・修理。	2025/07/01	
7	6号機	酸素注入系配管点検において、酸素ガスボンベ出口弁にシートパスおよび配管に微小な孔を確認した。当該弁および配管を交換。	2025/07/23	
8	7号機	使用済燃料貯蔵プール内整理作業において、燃料取替機異常警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/30	
9	7号機	原子炉区域・タービン区域送風機運転切替(A→D)時、外気差圧高警報の発生を確認した。調査の結果、逆流防止ダンパーの開固着と推定。当該ダンパーを交換。	2025/07/20	

不適合情報

2025年7月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下3階(管理区域)復水系サンプリング室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動と判明。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/24	
2	5号機	低圧電源盤(5B-2)過電流継電器試験において、動作時間が判定値を逸脱していることを確認した。当該継電器を交換。	2025/07/09	
3	6号機	制御棒駆動機構大気圧スクラム試験において、制御棒操作監視系制御棒スティック警報の発生を確認した。調査の結果、端子台の不具合と判明。当該端子台を交換し異常が無いことを確認済み。当該事象の原因を調査。	2025/07/02	
4	6号機	制御棒駆動機構大気圧スクラム試験において、スクラム弁開の表示遅れを確認した。調査の結果、スクラム弁位置検出スイッチの動作不良によるものと判明。当該位置検出スイッチを交換済み。	2025/07/03	
5	6号機	発電機密封油制御装置自動油圧調節弁に、油にじみおよび受けパン内に油溜まり(約20cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該調節弁を点検・修理。	2025/07/04	
6	7号機	屋外ヤードの磁気嵐観測装置に、故障警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/07/20	

不適合情報

2025年7月29日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	開閉所状態表示システム(1系)に障害が発生していることを確認した。調査の結果、データ集配装置(HUB)の不具合と判明。当該装置を交換。なお、2系制御に異常はなく、監視に影響なし。	2025/07/23	
2	2号機	中央制御室において、低圧電源盤(1SB-2)地絡および海水熱交換器建屋共通系分電盤(2B)故障警報の発生を確認した。調査の結果、海水熱交換器建屋周り屋外照明盤配線用遮断器の保護装置が動作したことを確認。当該事象の原因を調査。なお、当該分電盤(2B)および屋外照明盤の絶縁抵抗値は問題なし。	2025/07/24	
3	4号機	タービン補機冷却海水系電解鉄イオン注入調節弁開度計指針部が、破損し脱落したことを確認した。経年劣化によるものと推定。当該指針部を交換。	2025/07/16	
4	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(B)配管保温材から、水の滴下を確認した。調査の結果、当該配管に微小な孔の発生を確認。止水テープにて応急処置済み。当該配管を交換。	2025/07/22	
5	5号機	中央制御室において、原子炉補機冷却海水系(B)ストレーナー連動シーケンス異常警報の発生を確認した。調査の結果、原子炉補機冷却海水系ストレーナーブロー弁の動作不良および当該ブロー弁配管の閉塞によるものと推定。当該ブロー弁を点検。	2025/07/24	
6	6号機	プラント内放送設備に、雑音が発生することを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/07/09	
7	6号機	制御棒駆動機構水圧制御ユニットアキュムレータ充填水止め弁に、シートパスを確認した。当該止め弁を点検・修理。	2025/07/13	
8	その他	代替熱交換器用トラクタ運転確認のためエンジンを始動したところ、ターボチャージャー接続部付近から、油の滴下(約5cc)を確認した。吸着マットにて拭き取りし、中和剤を散布。受けパン設置済み。漏えい箇所を特定し修理。なお、構外(港湾)への流出のないことを確認済み。	2025/07/04	
9	その他	雑固体廃棄物焼却設備建屋冷凍機(B)の試運転において、圧縮機(No. 1)が起動しないことを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/07/22	

不適合情報

2025年7月30日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/25	
2	6号機	中央制御室において、長期データ保存装置(1、2)ハードウェア障害警報の発生を確認した。調査の結果、長期データ保存装置(1)記録媒体(HDD5)の故障と判明。当該記録媒体を交換。	2025/07/23	

不適合情報

2025年7月31日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	原子炉格納容器ドライウェル低電導度廃液系第二隔離弁の作動空気用電磁弁に、異音の発生を確認した。当該電磁弁を交換。	2025/07/07	
2	2号機	高電導度廃液系収集タンク(A) サンプリング元弁の弁棒付け根部から、微量な漏えい(約15cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該弁パッキンを交換。	2025/07/25	
3	3号機	原子炉建屋北側扉のヒンジおよび扉枠が発錆により固着し、全開できないことを確認した。当該扉を交換。	2025/06/02	
4	3号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下中4階(管理区域)高電導度廃液系中和装置水素イオン濃度計ラック空気作動弁ユニット室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動による誤報と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/28	
5	5号機	計装用圧縮空気系空気貯槽点検において、空気貯槽圧力指示計指針の固着を確認した。当該指示計を点検・修理。	2025/07/07	
6	5号機	計装用圧縮空気系空気貯槽点検において、空気貯槽圧力指示確認用スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチの接点不良と推定。当該スイッチを交換。	2025/07/07	
7	5号機	高電導度廃液系濃縮装置循環ポンプ(A)点検において、シール水圧力の上昇を確認した。調査の結果、循環ポンプ(A)シール水供給弁にシートパスを確認。当該弁を点検・修理。	2025/07/24	
8	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、多重伝送現場盤異常の警報発生を確認した。調査の結果、現場盤内電源ユニットの不具合と推定。当該電源ユニットを予備品と交換。	2025/07/26	
9	6号機	取水口除塵装置スクリーン洗浄ポンプ(B)吐出配管に、微小な孔の発生を確認した。当該配管を修理。	2025/07/25	

不適合情報

2025年8月1日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)シリンダー摺動部から潤滑油が滲み、収容ケース内に油(約15cc)が溜まっていることを確認した。圧縮機の運転切替(B→A)を実施。当該シリンダー摺動部パッキンを交換。	2025/07/12	
2	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)の北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/28	
3	3号機	高圧炉心スプレー系非常用ディーゼル発電機点検において、発電機軸封部に錆の付着およびシリンダークランク室内部の潤滑油に乳化を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/07/24	
4	4号機	原子炉再循環ポンプ交流変換装置整流器盤内の電源装置に、高周波音が発生していることを確認した。当該装置を点検・修理。	2025/07/11	
5	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)を起動したところ、取水電源設備故障警報の発生を確認した。調査の結果、過電流継電器が動作したことが判明。当該事象の原因を調査。	2025/07/25	
6	6号機	原子炉格納容器ベント用出口隔離弁が、全閉しているにもかかわらず開閉表示ランプが中間開となっていることを確認した。調査の結果、位置検出スイッチのずれと判明。当該検出スイッチ位置を調整。	2025/07/15	
7	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)点検において、シリンダヘッドおよびパッキンシート面に腐食を確認した。シリンダヘッドを予備品と交換。当該シリンダヘッドを修理。	2025/07/28	

不適合情報

2025年8月4日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)計測設備点検において、出口圧力計継電器作動時間が精度を逸脱していることを確認した。当該継電器を交換。	2025/07/25	
2	6号機	原子炉格納容器漏えい率試験の昇圧において、高圧炉心注水系(B、C)および残留熱除去系(C)系統圧力に僅かな上昇を確認した。当該事象の原因を調査。なお、系統側圧力および格納容器側の圧力については安定しており、漏えい率の評価に影響なし。	2025/07/16	
3	6号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(C-2)の吐出圧力計が、通常より低い値を指示していることを確認した。調査の結果、圧力計の不良と推定。当該圧力計を点検。	2025/07/24	
4	6号機	原子炉隔離時冷却系電動弁の手動開閉試験において、ポンプ吐出ライン逆止弁を手動操作できないことを確認した。当該逆止弁を修理。	2025/07/29	
5	その他	廃棄物処理設備制御室において、大湊側補助ボイラー(4C)が停止中でボイラー缶内の水位がないにもかかわらず水位高の警報を発報したことを確認した。水位計の不具合と推定。当該事象の原因を調査し修理。	2025/07/29	

不適合情報

2025年8月5日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ出口導電率計サンプル戻り弁を閉操作したが、開閉表示ランプが全閉表示とならないことを確認した。開度位置検出スイッチの動作不良と推定。当該位置検出スイッチを点検・修理。	2025/07/24	
2	3号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)北西側通路の火報注意報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動によるものと判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/17	
3	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換	2025/07/30	
4	4号機	原子炉建屋計測設備点検において、原子炉補機冷却系サージタンク水位計のケーブル保護装置に伝送不良を確認した。当該装置を交換。	2025/07/08	
5	4号機	原子炉建屋送風機(A)吸込側ダクトの下部周りに、腐食を確認した。当該箇所を修理。	2025/07/30	
6	6号機	復水補給水系屋外配管の弁・配管・配管サポートに、腐食を確認した。当該設備を修理。	2025/07/18	
7	6号機	タービン建屋天井クレーンに故障警報ランプが点灯し、動作しなくなったことを確認した。警報をリセットし走行可能状態に復旧済み。当該事象の原因を調査。	2025/07/29	

核物質防護に関する不適合情報

2025年7月14日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

1. 公表区分Ⅰ 0件

2. 公表区分Ⅱ 0件

3. 公表区分Ⅲ 1件

NO.	不適合事象	発見日	備 考
1	核物質防護上の障壁で侵入防止措置が一部不十分な箇所があることを発見したことから、侵入防止対策を行った。 なお、障壁機能は維持。	2024/5/2	

4. 公表区分その他 3件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	核物質防護上の扉の一部に破損を確認した。 障壁機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2025/1/8	
2	侵入検知器が、正常に動作しないことを確認した。 侵入検知機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。	2025/6/12	
3	監視カメラの映像が、映らないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。	2025/6/22	

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

核物質防護に関する不適合情報

2025年7月22日(火)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックをご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

- 1. 公表区分Ⅰ 0件
- 2. 公表区分Ⅱ 0件
- 3. 公表区分Ⅲ 0件
- 4. 公表区分その他 7件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	核物質防護上の扉が、正常に動作しないことを確認した。 障壁機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2025/6/15	
2	核物質防護上の扉が、正常に動作しないことを確認した。 障壁機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を清掃し、正常な状態に復旧した。		
3	核物質防護上の扉の認証装置が、正常に動作しないことを確認した。 障壁機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。	2025/6/17	
4	監視カメラの洗浄機能が、正常に動作しないことを確認した。 監視機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2025/6/22	
5		2025/6/27	
6	核物質防護上の障壁の一部に腐食を確認したことから、当該箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、障壁機能は維持できていたこと、及び現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者や不審物もなかったことを確認した。	2025/6/22	
7	侵入検知器の機能の一部が、正常に動作しなくなり、その後自然復旧したことを確認した。 侵入検知機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。	2025/6/26	

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

核物質防護に関する不適合情報

2025年7月28日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。
<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

- 1. 公表区分Ⅰ 0件
- 2. 公表区分Ⅱ 0件
- 3. 公表区分Ⅲ 0件
- 4. 公表区分その他 2件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	核物質防護設備(監視カメラ・侵入検知器)用の無停電電源装置収納盤の付属機器が、正常に動作しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、上記による監視設備等への電源供給に影響はなかった。	2024/7/21	
2	監視カメラの映像が、映らないことを確認した。 代替措置にて監視機能は維持。 調査の結果、設備面による不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2025/7/6	

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

核物質防護に関する不適合情報

2025年8月4日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
 ※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

1. 公表区分Ⅰ 0件

2. 公表区分Ⅱ 0件

3. 公表区分Ⅲ 1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	受付窓口にて、核物質防護上管理している設備の鍵を貸出した際、誤って違う鍵を協力企業作業員に渡した。 調査の結果、見張人が鍵の貸出しを管理するリストに鍵番号を誤記載しており、受付窓口担当者は誤記載された鍵番号に従い貸出しを行っていた。 対策として、関係者へ貸出し手順徹底の注意喚起を行った。 なお、当該鍵は回収し、不法行為等も確認されていない。	2025/6/25	

4. 公表区分その他 1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	監視カメラが、正常に動作しないことを確認した。 監視機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2024/10/10	

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年7月14日		
号機	－	件名	荒浜側屋外エリアにおける体調不良者（熱中症）の発生について（区分：Ⅲ）
①	【事象の発生】 ・ 2025年7月11日午前10時10分頃、荒浜側屋外エリアにて、作業中の協力企業作業員が、体調不良を訴えたため休憩していましたが、体調が回復しないことから午前11時41分に業務車で病院へ搬送いたしました。 ・ なお、本人に意識はあり、自立歩行は可能な状態でした。 【対応状況】 ・ 病院での診察の結果、「熱中症」と診断され、当該作業員は、点滴治療を受けました。 ・ 発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。 （2025年7月14日にお知らせ済み）		

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年7月14日		
号機	－	件名	大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
【事象の発生】 ・ 2025年7月11日午前10時7分頃、大湊屋外エリアにおいて協力企業作業員がコンクリート用型枠組立作業中に、落下物（足場材）が頭部に当たり負傷しました。 このため、午前10時27分に救急車を要請し、医療機関へ搬送しました。 ・ なお、本人に意識はありましたが、自立歩行はできない状態でした。 【対応状況】 ・ 病院で診察の結果、「頭部挫創」と診断されました。 ・ 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。			

②

（2025年7月14日にお知らせ済み）

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年7月18日		
号機	－	件名	屋外荒浜海側エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
【事象の発生】 ・ 2025年7月17日午前11時45分頃、屋外荒浜海側エリアにおいて協力企業作業員が安全帯を固定箇所から外す際にバランスを崩し、後ろ側へ倒れこみ両手を突きました。 ・ その後、左手首に痛みがあることから、午後2時15分に業務車にて医療機関へ搬送しました。 ・ なお、本人に意識はあり、自立歩行は可能な状態でした。 【対応状況】 ・ 病院で診察の結果、「舟状骨骨折の疑い」と診断されました。 ・ 今後、詳細な検査を行います。 ③ 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。 （2025年7月18日にお知らせ済み）			

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年7月25日		
号機	－	件名	屋外大湊海側エリアにおける体調不良者（熱中症）の発生について（区分：Ⅲ）
④ 【事象の発生】 ・ 2025年7月24日午後3時5分頃、屋外大湊海側エリアにてハンドホール※設置にともなう碎石の敷きならし作業に従事していた協力企業作業員が、休憩中に体調不良を訴えたため、午後3時28分に業務車にて病院へ搬送いたしました。 ・ なお、本人に意識はあり、自立歩行は可能な状態でした。 ※地下に埋設したケーブルの点検などを行うためのコンクリートボックス 【対応状況】 ・ 病院での診察の結果、「熱中症」と診断され、当該作業員は、点滴治療を受けました。 ・ 発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。 （2025年7月25日にお知らせ済み）			

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年8月6日		
号機	6	件名	原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
⑤ 【事象の発生】 ・ 2025年8月5日午前9時45分頃、6号機原子炉建屋（管理区域）地下2階下部ドライウェルエリアにおいて、協力企業作業員が仮設カメラを台車へ運搬する際に転倒し、左手を負傷しました。 このため、午後1時30分頃、業務車にて医療機関へ搬送しました。 ・ なお、本人に身体汚染はありませんでした。 【対応状況】 ・ 病院での診察の結果、「左手打撲傷、左手筋肉内血腫」と診断されました。 ・ 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。 （2025年8月6日にお知らせ済み）			

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	－	件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について（区分：Ⅲ）	公表日	2025年1月27日
号機	－	件名	海水モニタ、モニタリングポスト等の一時的な測定データ表示不良について （区分：Ⅲ）	公表日	2025年2月28日
号機	－	件名	屋外エリアにおける火災の発生について（区分：Ⅰ）	公表日	2025年7月8日

柏崎刈羽原子力発電所DATA・BOX(2025年8月)

2025年8月7日

① 発電所運転状況

プラント名	現在の 運転(発電)状況	前回定期検査	過去1年間の運転状況																補足説明
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8					
1号機 110万kW (1985.9.18運転)	停止中 第16回定期検査中 定検停止期間:2011.8.6～	第15回 2007.5.4～2010.8.4 停止期間 2007.5.4 ～ 2010.6.6 (1130日) (原子炉起動2010.5.31)	第16回定検による停止!																<燃料の管理> ○ 燃料は、6号機、7号機は原子炉内に872体の燃料を装荷済み。その他の燃料については、各号機の使用済燃料プールで保管し、安定冷却を継続中。 ○ プール水温は、管理上の上限値(65℃)を超えないように管理しており、仮に冷却が停止したとしても、4日以上は管理上の上限値に達しないものと評価しています。
2号機 110万kW (1990.9.28運転)	停止中 第12回定期検査中 定検停止期間:2007.2.19～	第11回 2005.9.3～2006.5.9 停止期間 2005.9.3 ～ 2005.12.25 (114日) (原子炉起動2005.12.22)	第12回定検による停止!																
3号機 110万kW (1993.8.11運転)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2007.9.19～	第9回 2006.5.12～2006.9.15 停止期間 2006.5.12 ～ 2006.7.27 (77日) (原子炉起動2006.7.24)	第10回定検による停止!																
4号機 110万kW (1994.8.11運転)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2008.2.11～	第9回 2006.4.9～2007.1.11 停止期間 2006.4.9 ～ 2006.12.14 (250日) (原子炉起動2006.12.11)	第10回定検による停止!																
5号機 110万kW (1990.4.10運転)	停止中 第13回定期検査中 定検停止期間:2012.1.25～	第12回 2006.11.24～2011.2.18 停止期間 2006.11.24 ～ 2010.11.25 (1463日) (原子炉起動2010.11.18)	第13回定検による停止!																
6号機 135.6万kW (1996.11.7運転)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2012.3.26～	第9回 2010.10.31～2011.3.9 停止期間 2010.10.31 ～ 2011.1.26 (88日) (原子炉起動2011.1.23)	第10回定検による停止!																
7号機 135.6万kW (1997.7.2運転)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2011.8.23～	第9回 2010.4.18～2010.7.23 停止期間 2010.4.18 ～ 2010.6.28 (72日) (原子炉起動2010.6.26)	第10回定検による停止!																

※プラント名欄に記載してある出力は「定格電気出力」

② 発電所設備利用率(%)

(7月末現在)

7月	0.0%
2025年度累計	0.0%
運転開始後累計	37.3%

③ 発電所発電電力量(万kWh)

(7月末現在)

7月	0
2025年度累計	0
運転開始後累計	87,487,412

④ ドラム缶発生量(本)

(7月末現在)

当月発生本数	317
貯蔵庫累積貯蔵本数	28,909
貯蔵庫保管容量	45,000

⑤ 使用済燃料貯蔵体数(体)

(2025年度第1四半期)

使用済燃料貯蔵プール貯蔵体数	13,711
使用済燃料貯蔵プール管理容量	16,915
使用済燃料貯蔵プール貯蔵容量	22,479

⑥ 従業員登録データ(人)

(8月1日現在)

		東京電力	協力企業	比率※1
県内	柏崎市	840	2,324	49%
	刈羽村	67	210	4%
	その他	169	1,387	24%
	小計	1,076	3,921	77%
県外		122	1,376	23%
合計		1,198	5,297	—
		6,495※2		100%
協力企業社数(社)			757	

※1 端数処理のため、割合の合計は100%にならない場合があります。

※2 参考:8月1日(金)の構内入構者数5,059人

⑦ 来客情報(人)

(7月末現在)

	7月	年度累計
地元	1,946	5,408
県内	801	3,020
県外	609	2,857
国外	17	71
合計	3,373	11,356

⑧ 今後の主なスケジュール

予定日	内容
8月13日~17日	サービスホールお盆イベント
8月15日	コミュニケーションブース(出雲崎町船まつり会場内)
8月28日	定例所長会見(予定)
9月11日	定例記者説明会(予定)

インターネットホームページアドレス
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/kk-np/index-j.html

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部
0257-45-3131(代)